


リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年10月29日

リコール届出番号	外-3893	リコール開始日	令和6年10月29日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 問い合わせ先：ジャガーお客様相談室 0120-922-772 ：ランドローバーお客様相談室 0120-922-992		
不具合の部位（部品名）	視野確保装置（周囲感知モジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	視野確保装置の周囲感知モジュールの電子基板上の半導体において、放熱用ペーस्टの塗布状態が不適切なため、半導体の温度が上昇して保護モードに移行する。そのため、周囲感知カメラからの信号を処理せず、直前直左の確認が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、周囲感知モジュールを良品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	3CA-DC2NC	F-PACE	SADCA2AN7RA734632～SADCA2AN6RA734766 令和6年1月5日	2	
	3CA-DF2NB	E-PACE	SADFA2ANOR1043231～SADFA2ANOR1043875 令和5年10月28日～令和5年11月27日	2	
ランドローバー	3BA-LE72XCA	DEFENDER 110	SALEA7AX2R2277931 令和5年12月22日	1	
	3CA-LE72WAB		SALEA7AW6R2277972 令和5年12月22日	1	
	3CA-LZ2NB	レンジローバーイヴォーク	SALZA2AN5RH237097～SALZA2AN8RH238017 令和5年12月22日	53	
	3LA-LC15TD	ディスカバリースポーツ	SALCA2AT9RH340804 令和5年12月22日	1	
	5BA-LC2XC		SALCA2AX5RH341080 令和5年12月22日	1	
	5BA-LZ2XA	レンジローバーイヴォーク	SALZA2AX3RH236953～SALZA2AX7RH237863 令和5年12月22日	10	
(計8型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年10月28日～令和6年1月5日	(計71台)		

改善箇所説明図

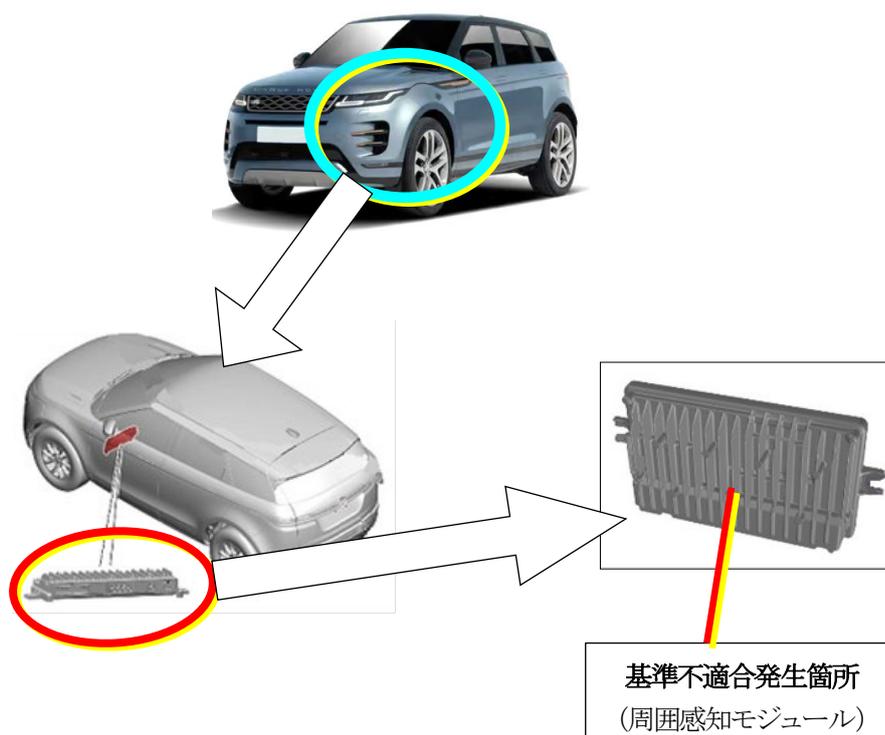

注： は、交換部分を示す。

基準不適合発生箇所

視野確保装置の周囲感知モジュールの電子基板上の半導体において、放熱用ペーストの塗布状態が不適切なため、半導体の温度が上昇して保護モードに移行する。そのため、周囲感知カメラからの信号を処理せず、直前直左の確認が出来なくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、周囲感知モジュールを良品に交換する。

識別：助手席ドアのボディ側上部、ドアヒンジボルトに銀ペイントを塗布する。